

別紙

1. ご指摘事項

防じんマスク DR33L (合格番号 TM76)

「不具合の事項：排気弁の作動気密試験の結果、常圧に戻るまでの時間が
15秒未満であることについて（弁座に傷、へこみあり）」

不具合の個数：2個／33個中」

2. 調査

2.1 原因

不具合の原因は、排気弁座の傷、へこみが原因です。

2.2 当社在庫品調査

ご指摘のあった2009年10月15日現在のDR33L、同じ排気弁座を使用しているDR31C2、DR31C2₋₁、GM31の当社在庫品を全数調査しました。調査数は、次のとおりです。

DR33L	2,662個
DR31C2	5,495個
DR31C2 ₋₁	221個
GM31	3,685個
計	12,063個

2.3 流通品の調査

すでに当社が販売した製品に関して、回収を行い、調査しました。

(2009年12月10日現在) 調査数は、次のとおりです。

DR33L	714個
DR31C2	122個
DR31C2 ₋₁	100個
GM31	265個
計	1,201個

2.4 ご指摘のあった同じロット品（2008.9、2009.6製造品）の調査

ご指摘のあったDR33Lと同じロット品を203個回収いたしました。

これは、2.3の714個に含まれています。

2.5 調査の結果

2.2と2.3の合計13,264個すべて合格で、不具合品はありませんでした。

3. 当社の対応

厚生労働省殿からのご指摘を受け、2. 5に記載しましたように合計13,264個を調査いたしましたが、不具合品はありませんでした。

しかし、厚生労働省殿からのご指摘を真摯に受け止め、万全を期すために、継続して「[平成21年度買取り試験で指摘された製品について（第2報）](#)」の回収を継続して実施いたします。

以上